

Umstieg auf einen neuen PC


Die Sicherung der Treppen- bzw. Maschinendaten besteht aus drei Teilen: 1. aus der Sicherung der Datenbank, in der die Treppendaten hinterlegt sind, dann 2. die Sicherung der Oberflächeneinstellungen, wie z.B. die Farben der Stufen/Wangen in der Konstruktion und 3. sofern eine CNC-Maschine vorhanden ist, aus der Sicherung der Maschinendaten. In dieser Anleitung erklären wir, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen müssen, um alle Daten des alten PCs auf den neuen PC zu übertragen!

1 Sicherung und Wiederherstellung der Compass Software Datenbank

Grundsätzlich gilt: Bitte versichern Sie sich, dass Sie immer ein **Backup ihrer aktuellen Compass Software Datenbank** machen, bevor Sie versuchen, ein Backup aufzuspielen!


Navigieren Sie zu Ihrem Compass Software Installationspfad und kopieren Sie den "DATABASE"-Ordner in einen Backup-Ordner, z.B. "C:\CSDBBackup\".

Der DATABASE-Ordner enthält Ihre gesamten Compass Software Daten (Treppen, Voreinstellungen usw.).

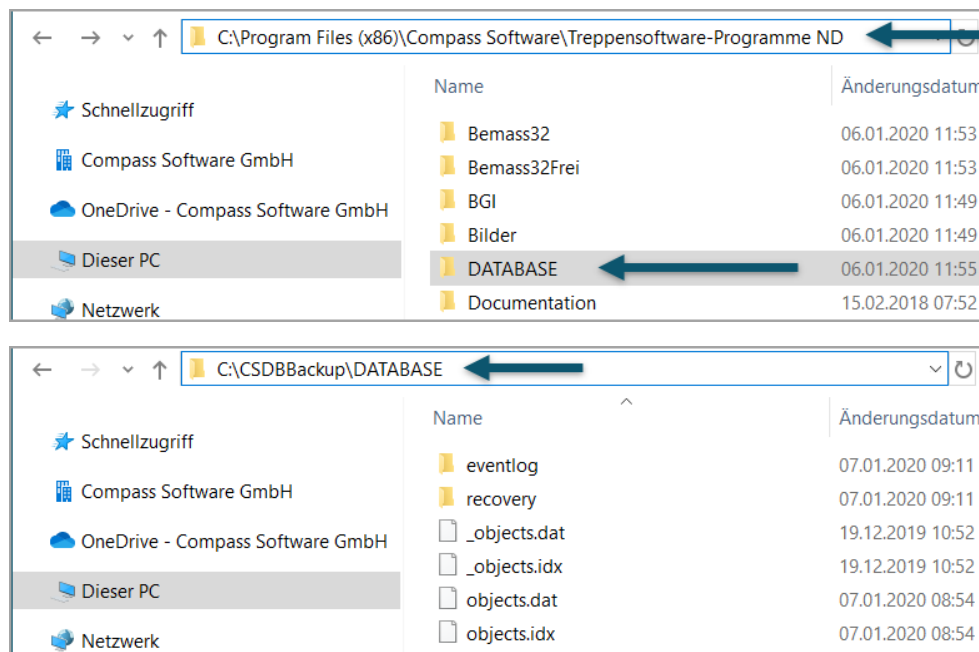


Wie Sie ein altes Datenbank-Backup auf eine neue Version von Compass Software installieren

1) Navigieren Sie zu dem Ordner in den Sie das Backup Ihrer Compass Software DATABASE kopiert haben, z.B. "C:\CSDBBackup\DATABASE". Kopieren Sie den "DATABASE"-Backup-Ordner in den Installationspfad der Compass Software ("C:\Programme (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programm ND") und überschreiben Sie die vorhandenen Dateien!

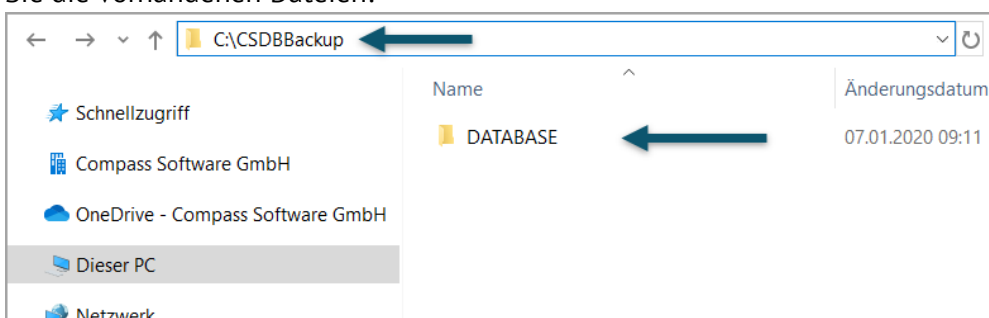


Umstieg auf einen neuen PC


2) Navigieren Sie nun zum Unterordner "InstallDatabase" in Ihrem Compass Software Installationspfad. In diesem Ordner befinden sich zwei Dateien mit den Namen **_objects.dat** & **_objects.idx** (**Wichtiger Hinweis:** Auf den Unterstrich **_** achten!). Kopieren Sie diese beiden Dateien in Ihren DATABASE-Ordner in Ihrem Compass Software Installationspfad. Überschreiben Sie die Dateien, wenn Windows Sie dazu auffordert!

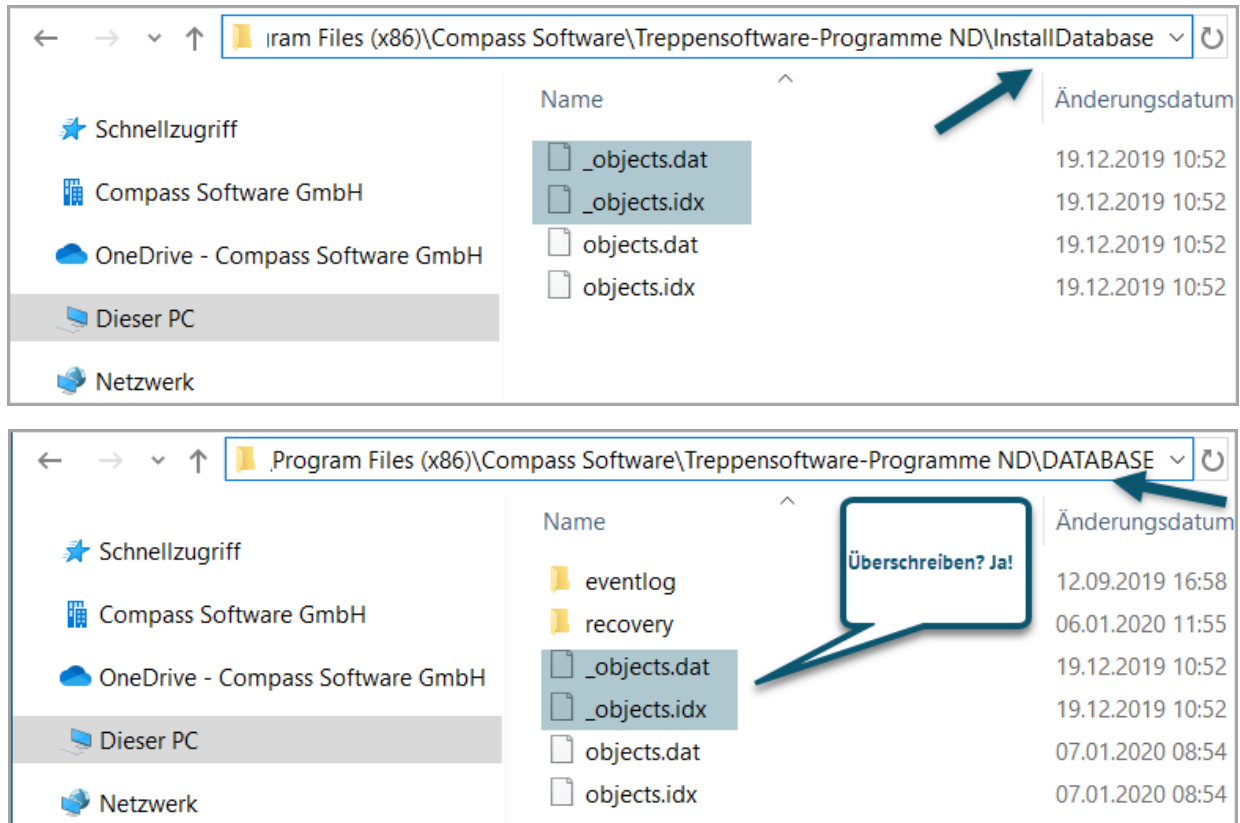

3) Schritt: Starten Sie das **Konfigurationstool** (Windows-Startmenü / Programme / Compass Software / **Konfiguration**) von Compass Software.

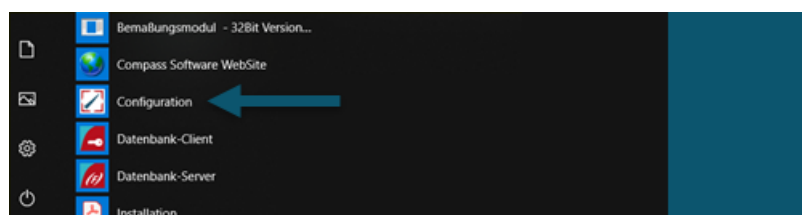


4) Schritt: Zuerst müssen Sie Ihre Datenbank **Konvertieren (1)** und danach **Updaten (2)**.

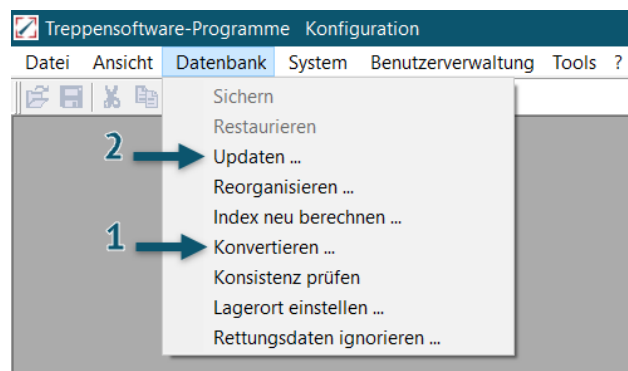


Umstieg auf einen neuen PC

2 Sicherung und Wiederherstellung der Oberflächeneinstellungen

1) Die Einstellungen für die **Oberflächenfarben** (Farben der Stufen/Wangen/Handläufe usw.) in der Konstruktion in Compass Software sichern Sie, indem Sie zu **Extras -> Oberflächeneinstellungen exportieren** navigieren und diesen Menüpunkt auswählen.

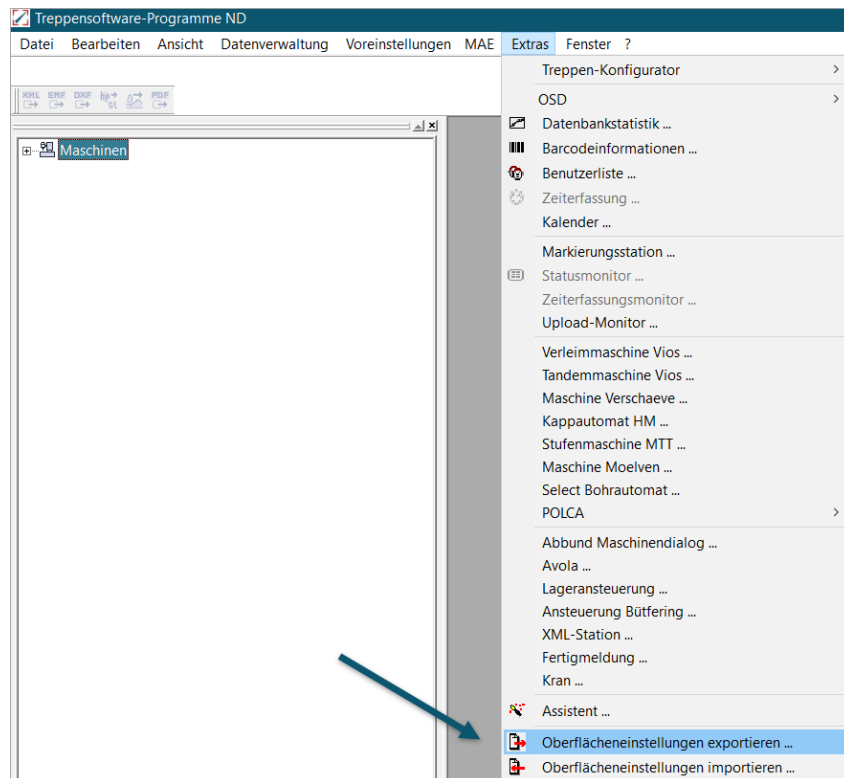


2) Anschließend öffnet sich ein Fenster in dem Sie den Namen der .reg-Datei angeben müssen. Nennen Sie diese "Oberflaechen.reg". Speichern Sie diese Datei auf einem Medium (USB-Stick) oder in einem Netzwerkordner!

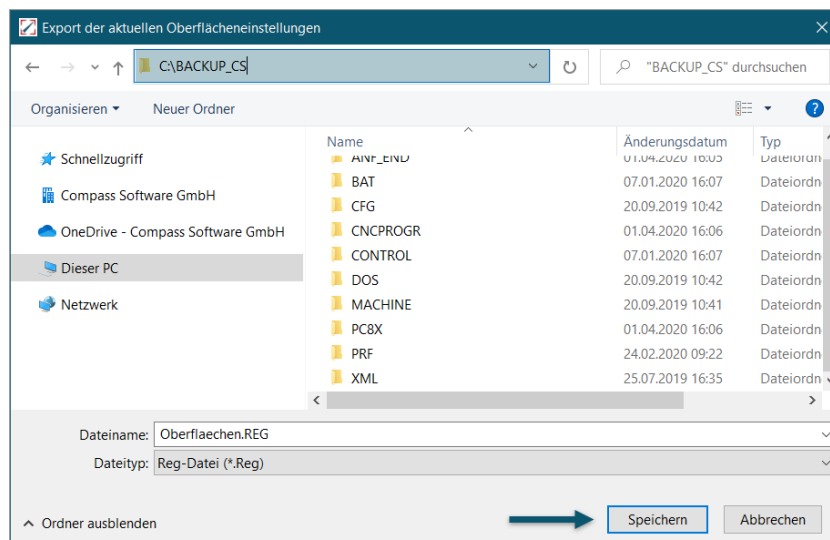


Umstieg auf einen neuen PC

3) Die Oberflächenfarben importieren Sie dann anschließend über den Menüpunkt **Oberflächeneinstellungen importieren**.

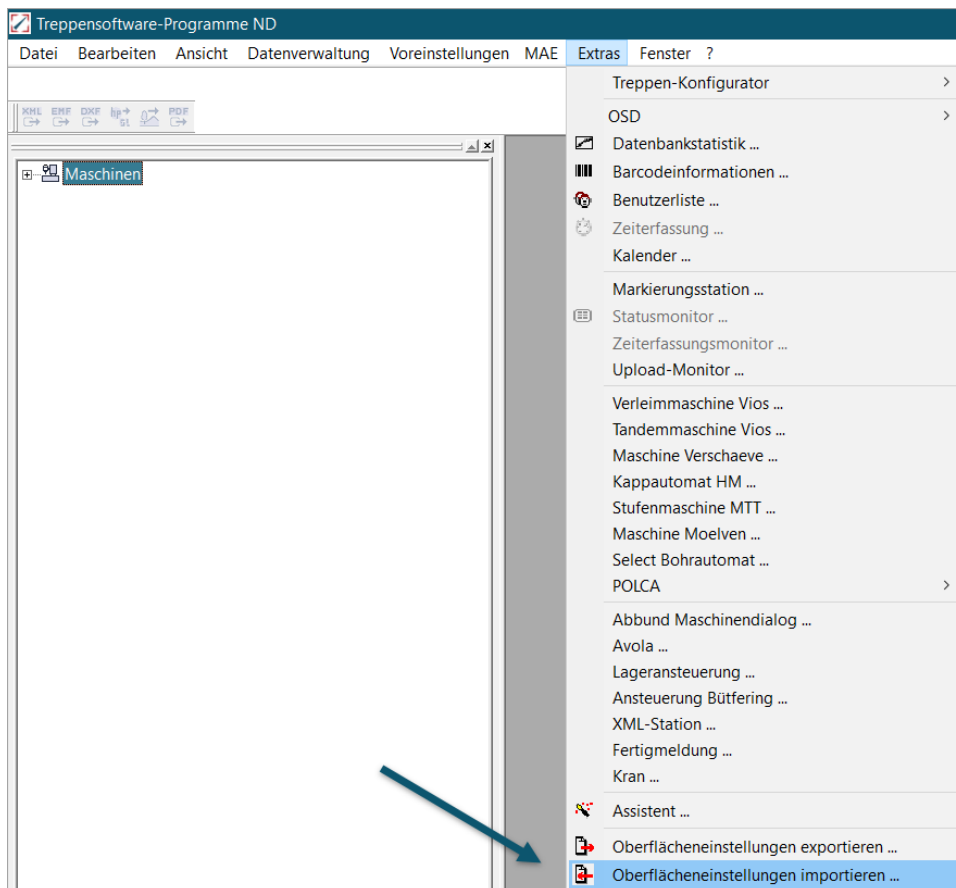

4) Im Fenster, welches sich dann öffnet, navigieren Sie zu dem Ordner auf dem Medium (oder in den Netzwerkordner), in dem Sie die "Oberflaechen.reg" gesichert haben und wählen diese aus.

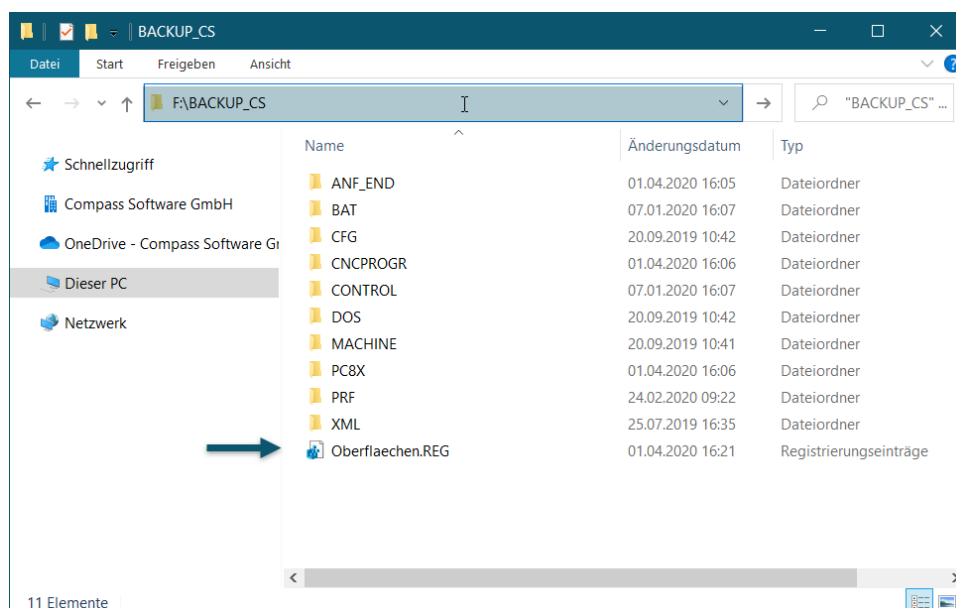


Umstieg auf einen neuen PC

3 Sicherung aller Maschinendaten


Darüber hinaus sind nicht alle Maschinendaten in der Datenbanksicherung (Kapital 1. Sicherung und Wiederherstellung der Compass Datenbank) vorhanden. (Anfangs-/Endsequenzen, Bohrzyklen, Unterprogramme fehlen, da die in einem anderen Ordner hinterlegt sind). Damit diese auch auf dem neuen PC sind, müssen Sie bitte folgende Schritte nachvollziehen.

Auf dem alten PC, von dem die Daten überspielt werden sollen:

1) Im Compass-Installationspfad ("C:\Program Files (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programme ND") gibt es eine Datei, die "save.bat" heißt. Diese führen Sie bitte einmal aus. Die Datei sichert alle nötigen lokalen Dateien!

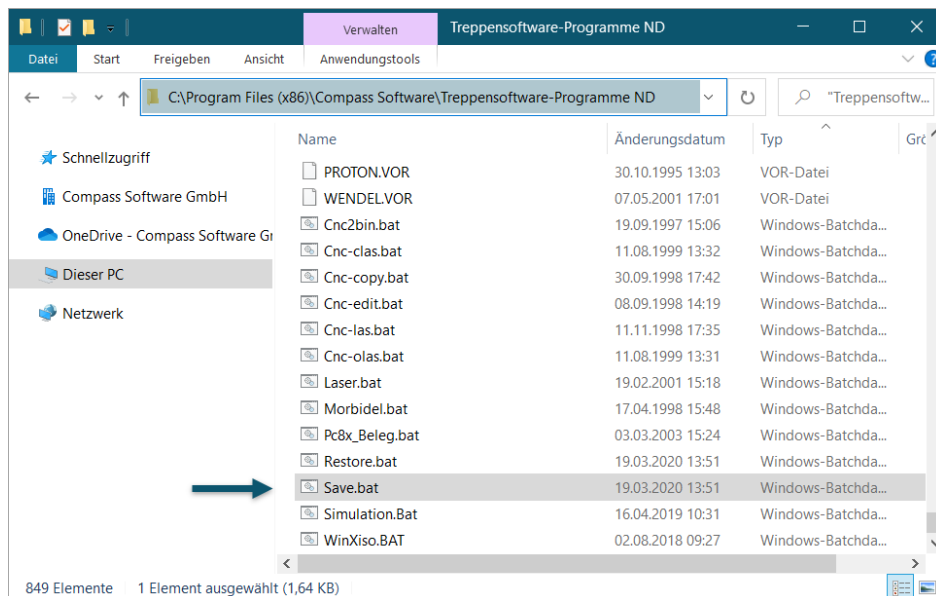


2) Kopieren Sie den Ordner "C:\BACKUP_CS" auf einen USB-Stick oder in einen Netzwerkordner, auf den der neue PC Zugriff hat.

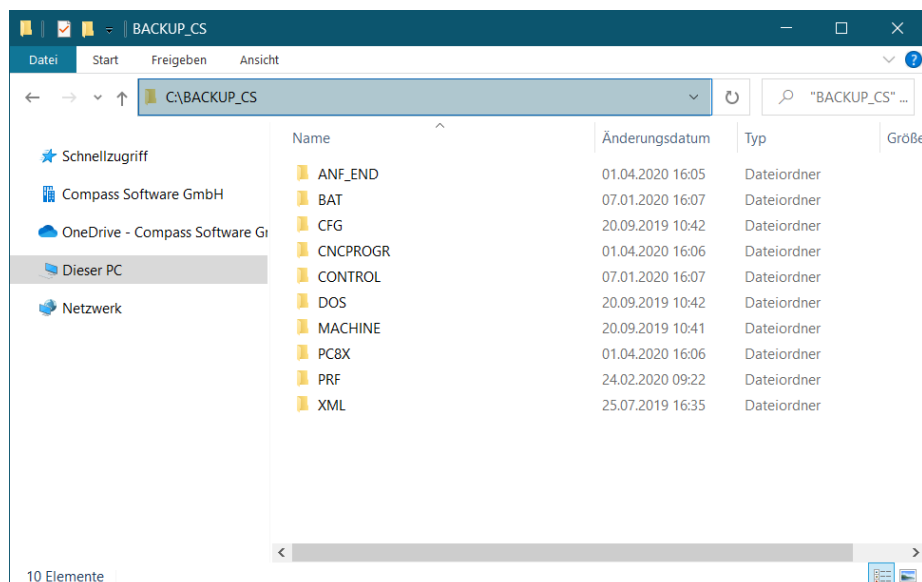


Umstieg auf einen neuen PC

3) Starten Sie Compass Software und exportieren Sie Ihre Maschine in den Ordner C:\BACKUP_CS\MACHINE\.

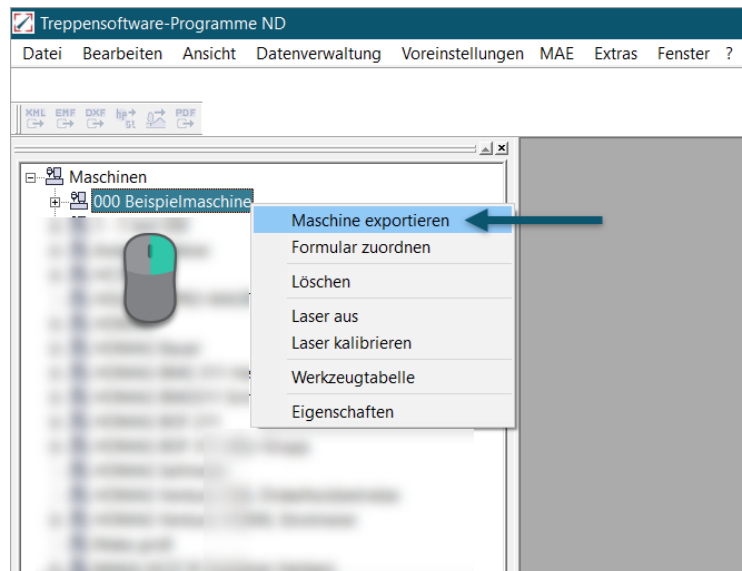


Dies müssen Sie auf dem neuen PC machen:

4) Den USB-Stick einstecken (sofern nicht vorhanden: Den Netzwerkordner, in dem Sie die Maschinendaten gesichert haben, öffnen) und den BACKUP_CS-Ordner auf die Festplatte verschieben, auf der die Compass Software installiert ist, in den meisten Fällen C:\.

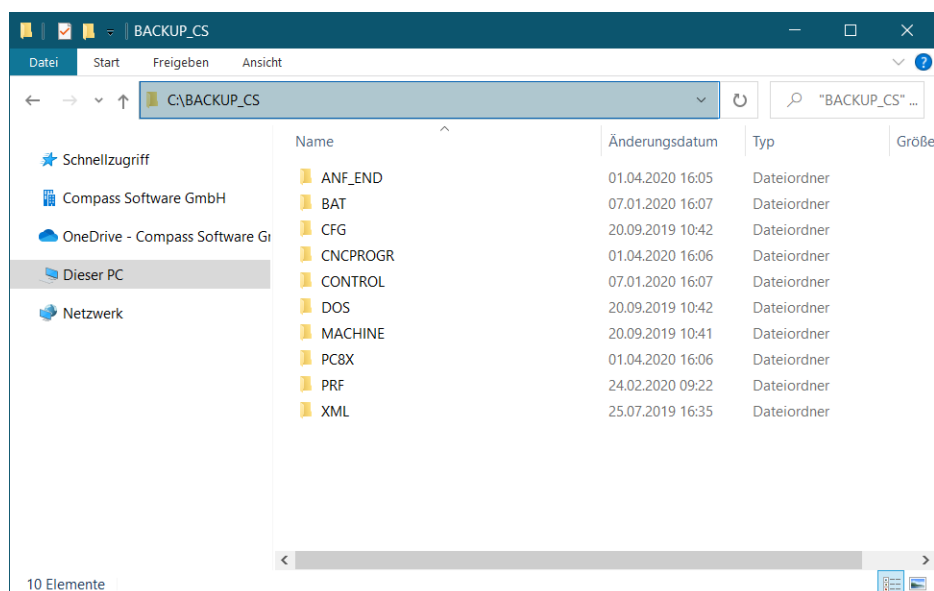


Umstieg auf einen neuen PC

5) Im Compass Software-Installationspfad ("C:\Program Files (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programme ND") gibt es eine Datei, die "restore.bat" heißt. Führen Sie bitte diese Datei aus, um alle Daten wiederherzustellen, die für die Erzeugung von CNC-Programmen relevant sind und im 1. Schritt gesichert wurden.

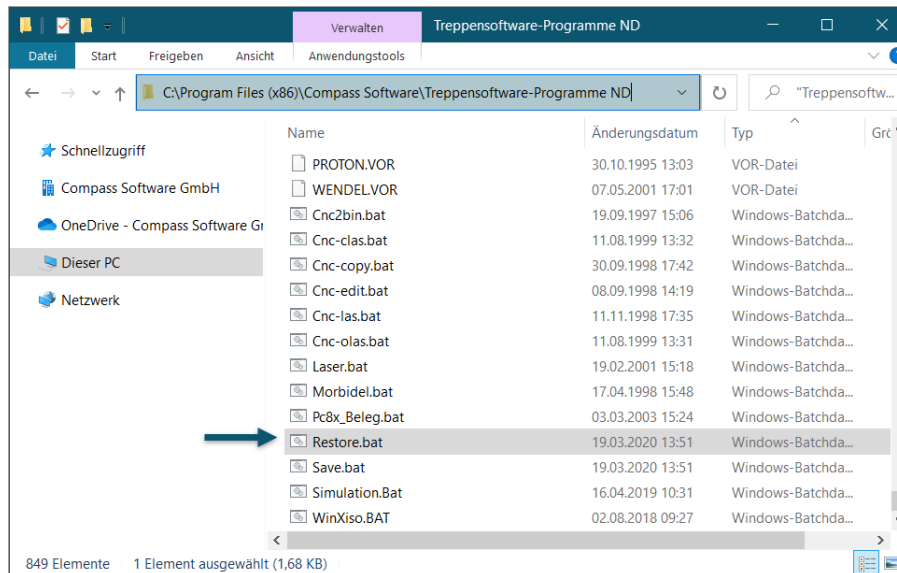

6) Starten Sie abschließend Compass Software und importieren Sie die soeben gesicherte Maschine aus dem Ordner "C:\BACKUP_CS\MACHINE\".

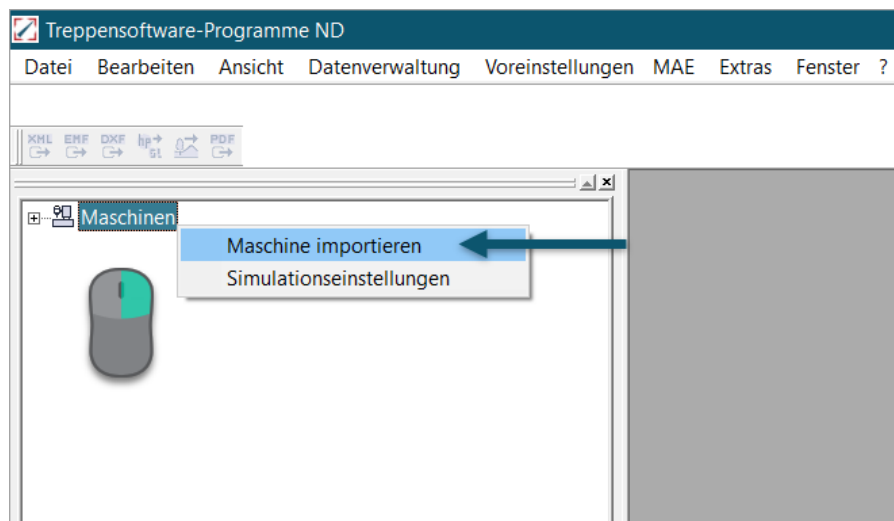

Nun sind alle Unterprogramme, Anfang- und Endsequenzen usw. vorhanden und Sie können wie gewohnt arbeiten und CNC-Programme erstellen.