NAVODILA V SLOVENŠČINI

Prenos podatkov na nov računalnik

Prenos podatkovne baze in dodatnih strojnih podatkov na drug računalnik.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026

Nemška izvorna izdaja: 2020

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.


Varnostno kopiranje podatkov o stopniščih oziroma stroju obsega tri dele: 1. varnostno kopijo podatkovne baze s podatki o stopniščih, 2. varnostno kopijo nastavitev površin, npr. barv stopnic/nosilnih stranic v konstrukciji, in 3. varnostno kopijo strojnih podatkov, če uporabljate stroj CNC. V teh navodilih po korakih pojasnjujemo prenos vseh podatkov s starega računalnika na novega!

1 Varnostno kopiranje in obnovitev baze Compass Software

Osnovno pravilo: preden poskusite obnoviti varnostno kopijo, vedno izdelajte **varnostno kopijo trenutne podatkovne baze Compass Software**!


Odprite namestitveno pot Compass Software in kopirajte mapo "DATABASE" v mapo za varnostne kopije, npr. "C:\CSDBBackup\".

Mapa DATABASE vsebuje vse vaše podatke Compass Software (stopnišča, prednastavitve itd.).

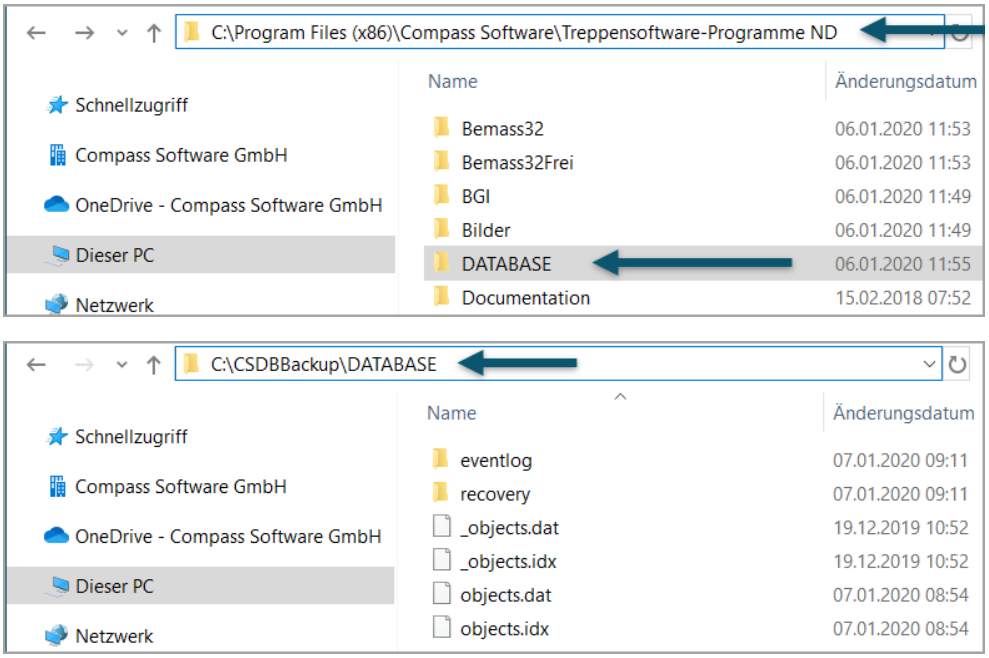


Obnovitev stare varnostne kopije baze v novi različici Compass Software

1) Odprite mapo, v katero ste kopirali varnostno kopijo DATABASE za Compass Software, npr. "C:\CSDBBackup\DATABASE". Kopirajte varnostno mapo "DATABASE" v namestitveno pot Compass Software ("C:\Programme (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programm ND") in prepišite obstoječe datoteke!

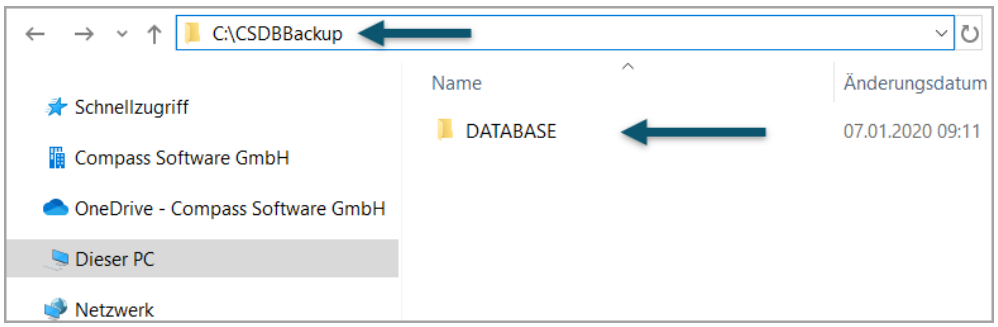


© Compass Software 2020


2) V namestitveni poti Compass Software odprite podmapo "InstallDatabase". V njej sta datoteki **_objects.dat** in **_objects.idx** (**pomembno:** pazite na podčrtaj _!). Obe kopirajte v mapo DATABASE v namestitveni poti Compass Software. Če Windows zahteva potrditev, prepišite datoteke!

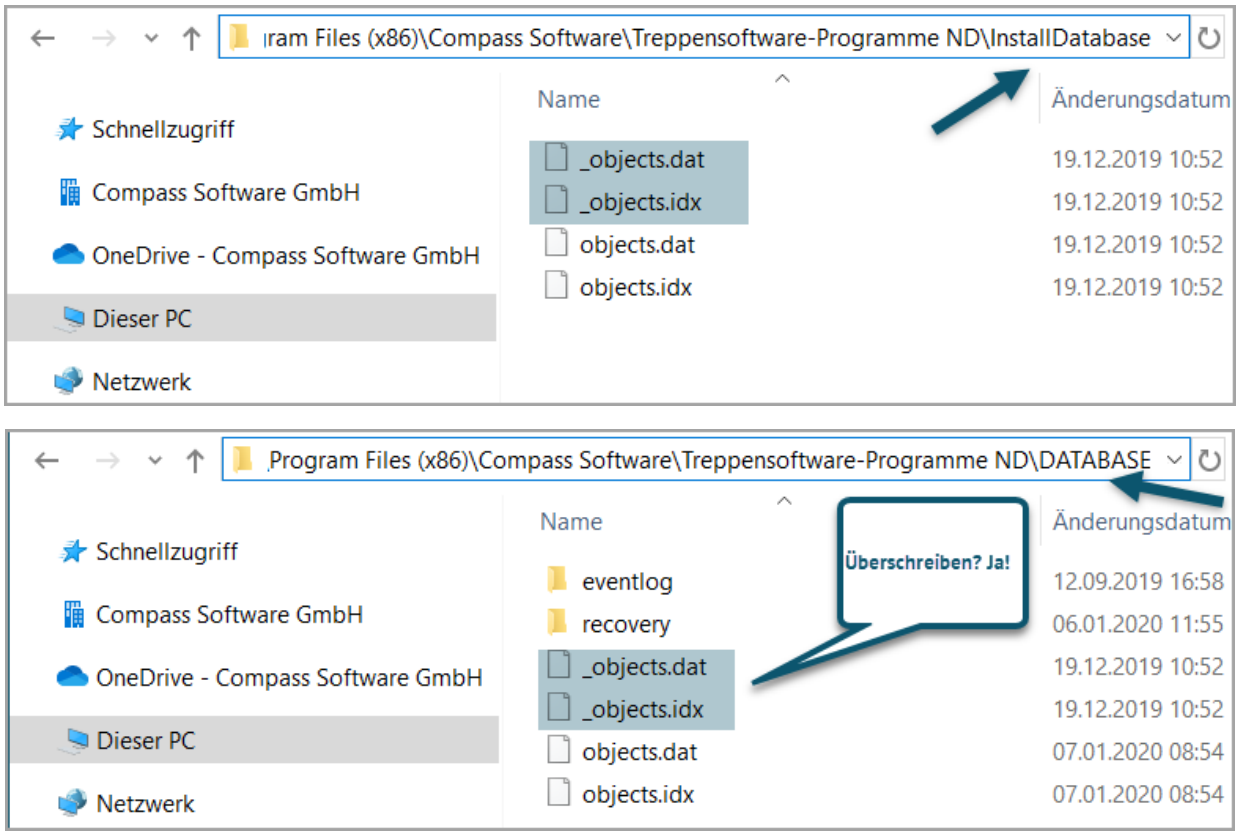

3) korak: zaženite orodje za **nastavitve** (**meni Start Windows / Programi / Compass Software / Nastavitev**) programa Compass Software.

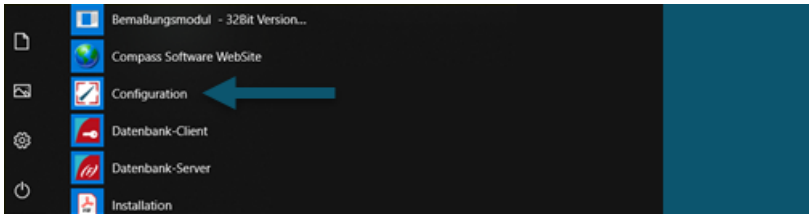


4) korak: najprej **pretvorite podatkovno bazo (1)** in jo nato **posodobite (2)**.

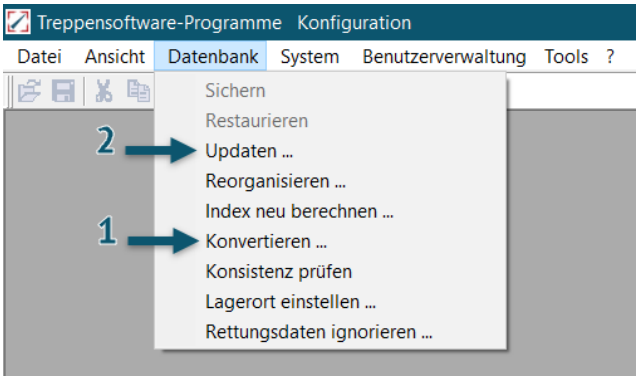


© Compass Software 2020

2 Varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev površin

1) Nastavitve **barv površin** (barve stopnic/nosilnih stranic/oprijemal itd.) v konstrukciji Compass Software shranite tako, da odprete **Dodatno -> Izvozi nastavitve površin** in izberete to možnost.

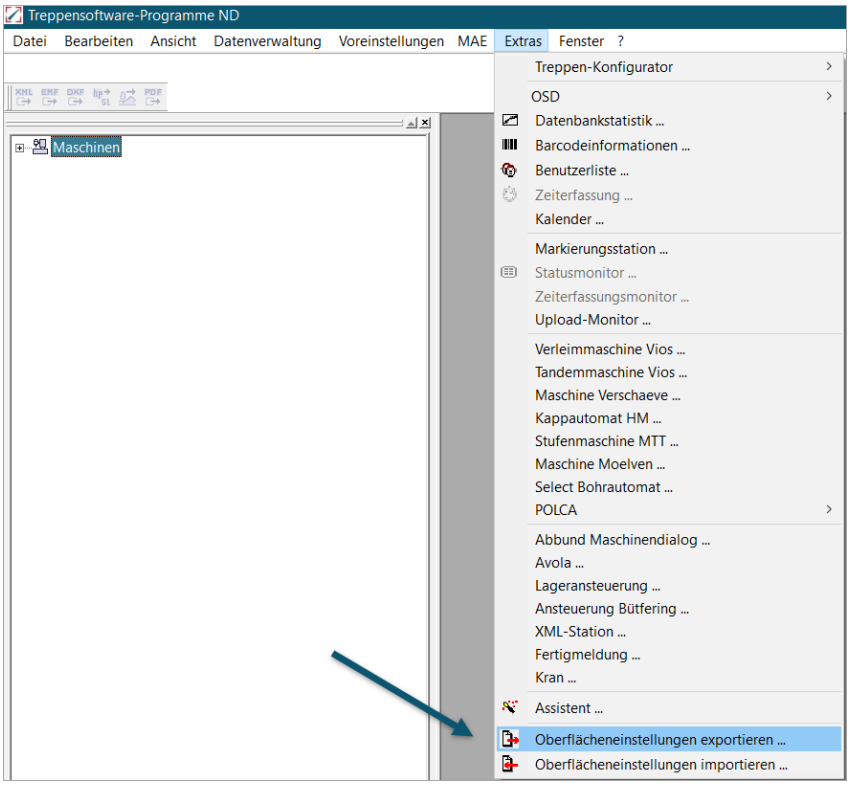


2) V odprtem oknu določite ime datoteke .reg. Poimenujte jo "Oberflaechen.reg". Shranite jo na medij (ključek USB) ali v omrežno mapo!

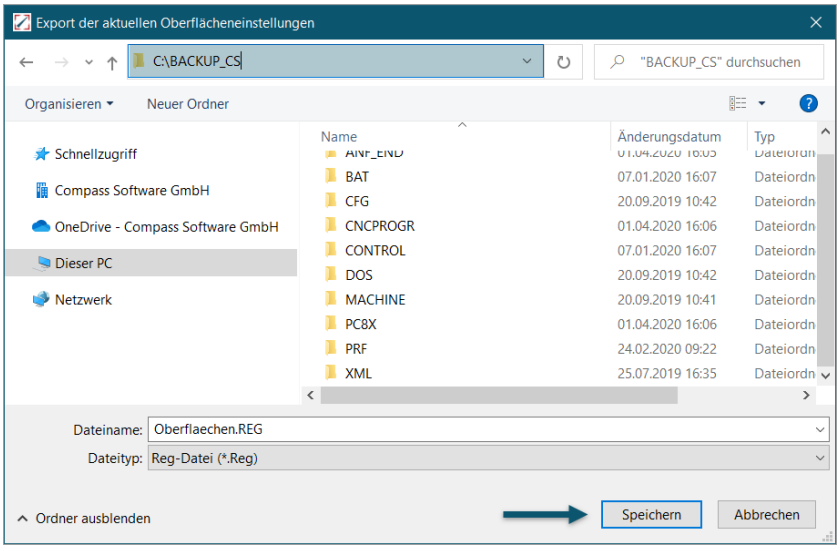


© Compass Software 2020

3) Barve površin nato uvozite prek menija Uvozi **nastavitve površin.**

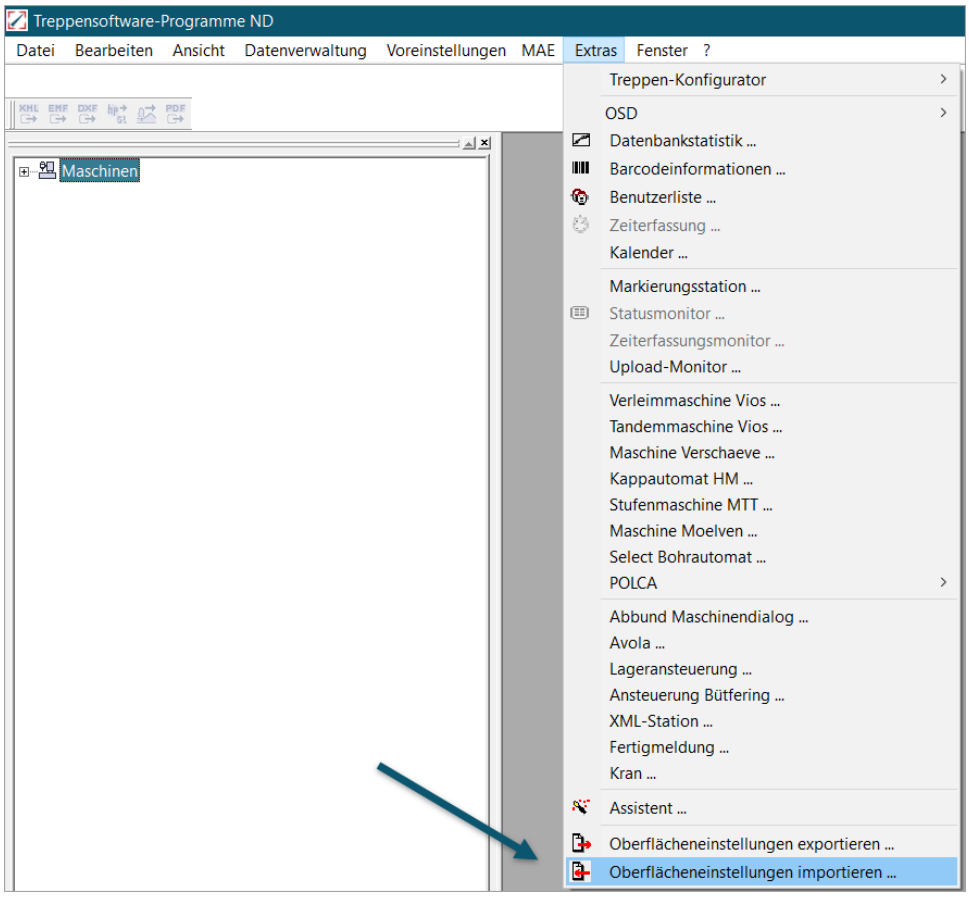

4) V odprtem oknu poiščite mapo na mediju ali omrežno mapo, v katero ste shranili "Oberflaechen.reg", in izberite datoteko.

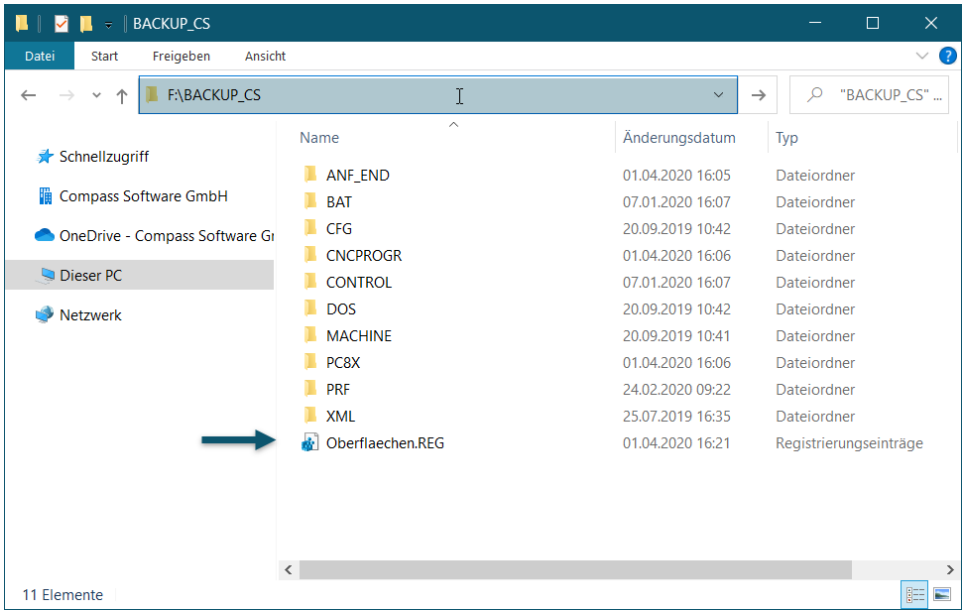


© Compass Software 2020

3 Varnostno kopiranje vseh strojnih podatkov


Poleg tega varnostna kopija podatkovne baze (poglavje 1. Varnostno kopiranje in obnovitev baze Compass) ne vsebuje vseh strojnih podatkov. Začetna/končna zaporedja, vrtalni cikli in podprogrami manjkajo, ker so shranjeni v drugi mapi. Za prenos na nov računalnik izvedite naslednje korake.

Na starem računalniku, s katerega prenašate podatke:

1) V namestitveni poti Compass ("C:\Program Files (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programme ND") je datoteka "save.bat". Enkrat jo zaženite. Datoteka shrani vse potrebne lokalne datoteke!

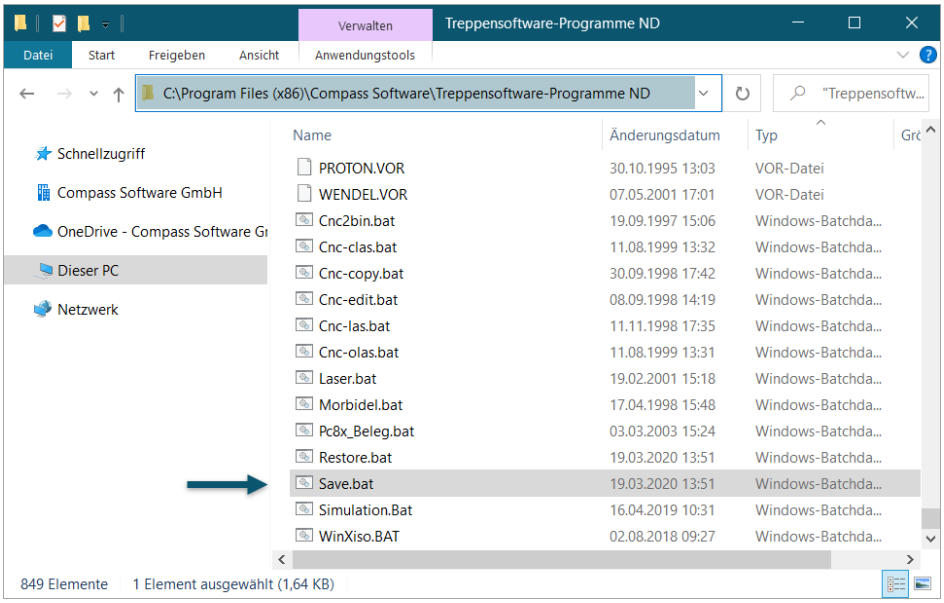


2) Mapo "C:\BACKUP_CS" kopirajte na ključek USB ali v omrežno mapo, dostopno novemu računalniku.

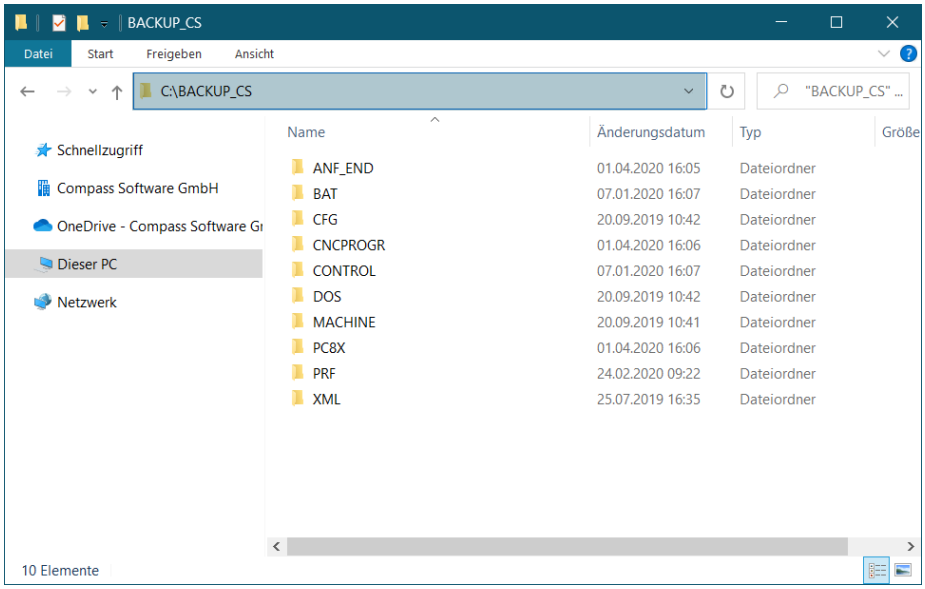


© Compass Software 2020

3) Zaženite Compass Software in izvozite stroj v mapo C:\BACKUP_CS\MACHINE\.

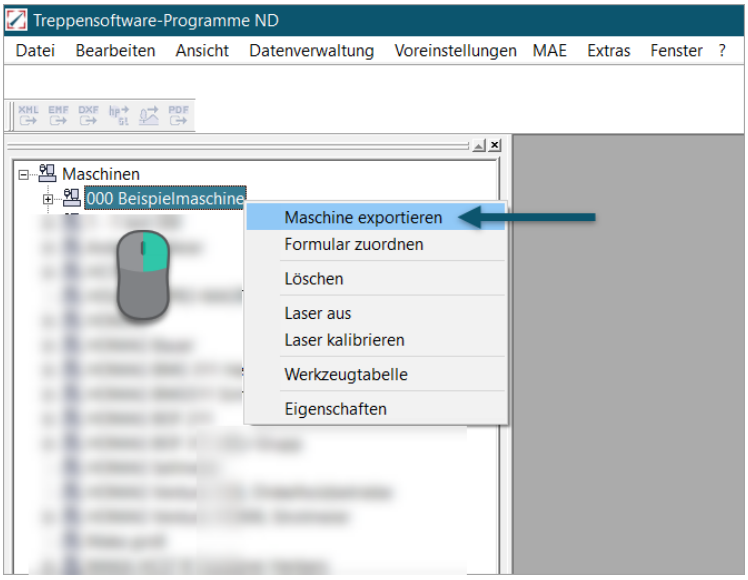


Na novem računalniku naredite naslednje:

4) Vstavite ključek USB (oziroma odprite omrežno mapo s shranjenimi strojnimi podatki) in premaknite mapo BACKUP_CS na disk, kjer je nameščena Compass Software, običajno C:\.

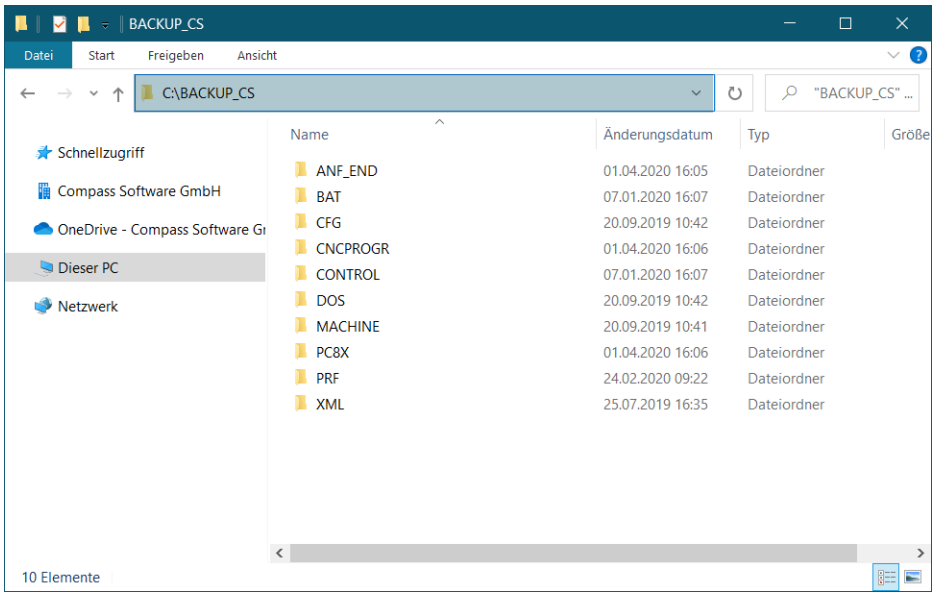


© Compass Software 2020

5) V namestitveni poti Compass Software ("C:\Program Files (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programme ND") je datoteka "restore.bat". Zaženite jo, da obnovite vse podatke, pomembne za ustvarjanje programov CNC in shranjene v 1. koraku.

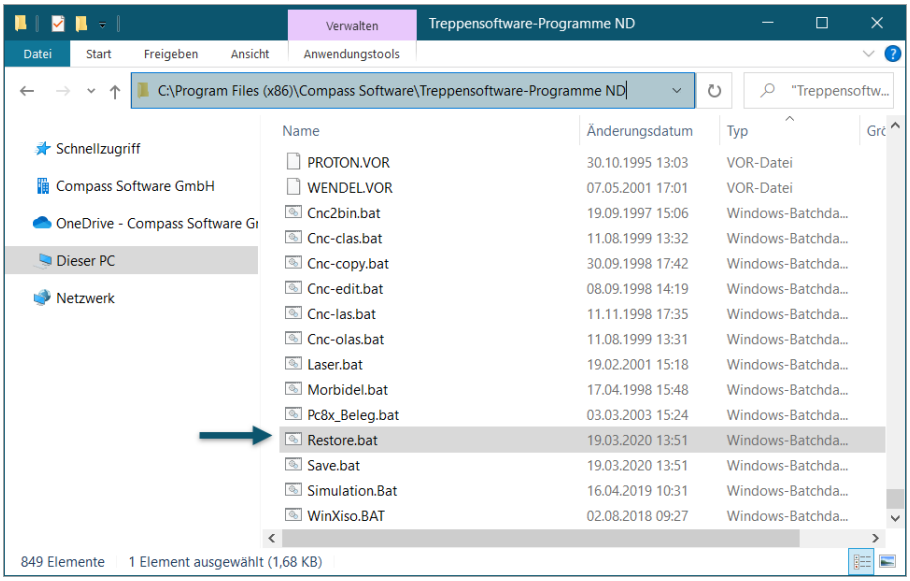

6) Nazadnje zaženite Compass Software in uvozite pravkar shranjeni stroj iz mape "C:\BACKUP_CS\MACHINE\".

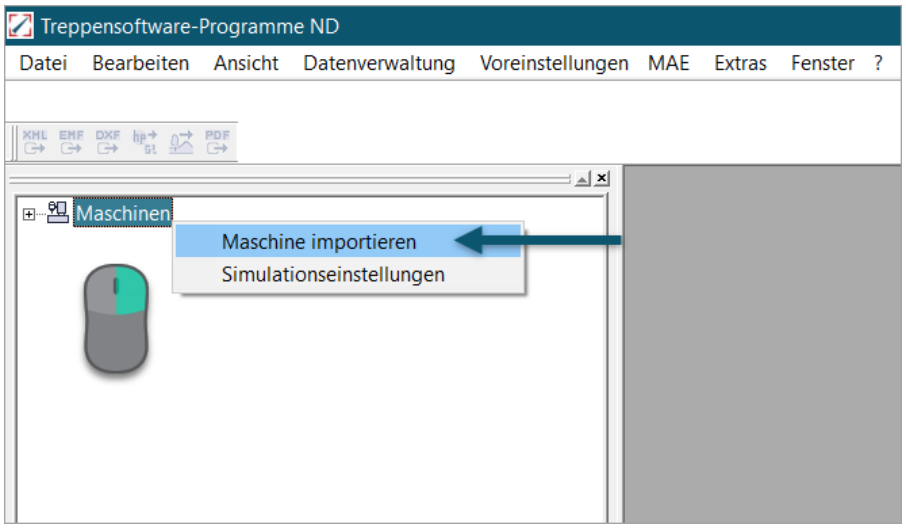

Zdaj so na voljo vsi podprogrami, začetna in končna zaporedja itd. Lahko nadaljujete običajno delo in ustvarjate programe CNC.

© Compass Software 2020