GUIDA IN ITALIANO

Trasferimento dei dati a un nuovo PC

Trasferimento dei dati e delle impostazioni di Compass a un nuovo computer.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2020

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell’edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell’edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Passare a un nuovo PC


Il backup dei dati delle scale e della macchina comprende tre parti: 1. database dei dati delle scale; 2. impostazioni delle superfici, come colori di gradini/cosciali; 3. dati macchina, se è presente una CNC. Questa guida spiega passo per passo come trasferire tutti i dati dal vecchio al nuovo PC!

1 Backup e ripristino del database Compass Software

Prima di ripristinare un backup, creare sempre una **copia del database Compass Software attuale**!


Aprire il percorso di installazione di Compass Software e copiare la cartella "DATABASE" in una cartella di backup, ad es. "C:\CSDBBackup\".

La cartella DATABASE contiene tutti i dati di Compass Software (scale, preimpostazioni ecc.).

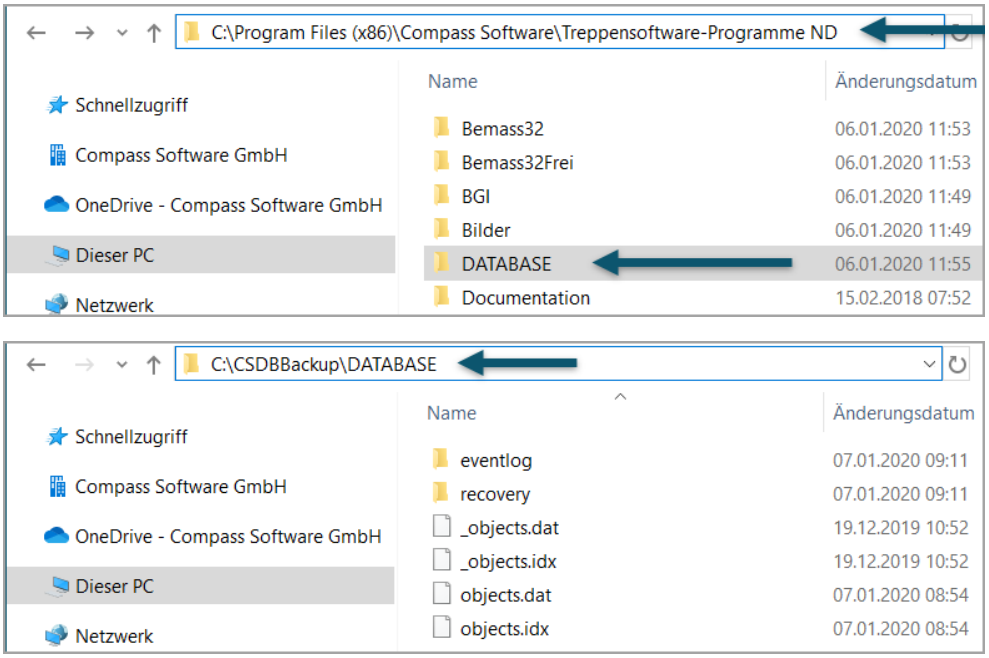


Installare un vecchio backup su una nuova versione di Compass Software

1) aprire la cartella in cui è stato copiato il backup di DATABASE di Compass Software, ad es. "C:\CSDBBackup\DATABASE". Copiare la cartella di backup "DATABASE" nel percorso di installazione di Compass Software ("C:\Programme (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programm ND") e sovrascrivere i file esistenti!

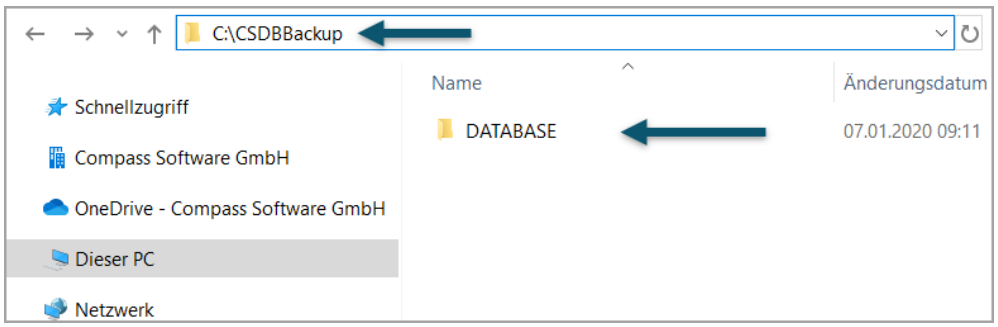


© Compass Software 2020


2) aprire la sottocartella "InstallDatabase" nel percorso di installazione di Compass Software. Contiene due file, **_objects.dat** e **_objects.idx** (**importante**: rispettare il carattere di sottolineatura _!). Copiarli nella cartella DATABASE del percorso di installazione di Compass Software. Sovrascrivere i file quando Windows lo richiede!

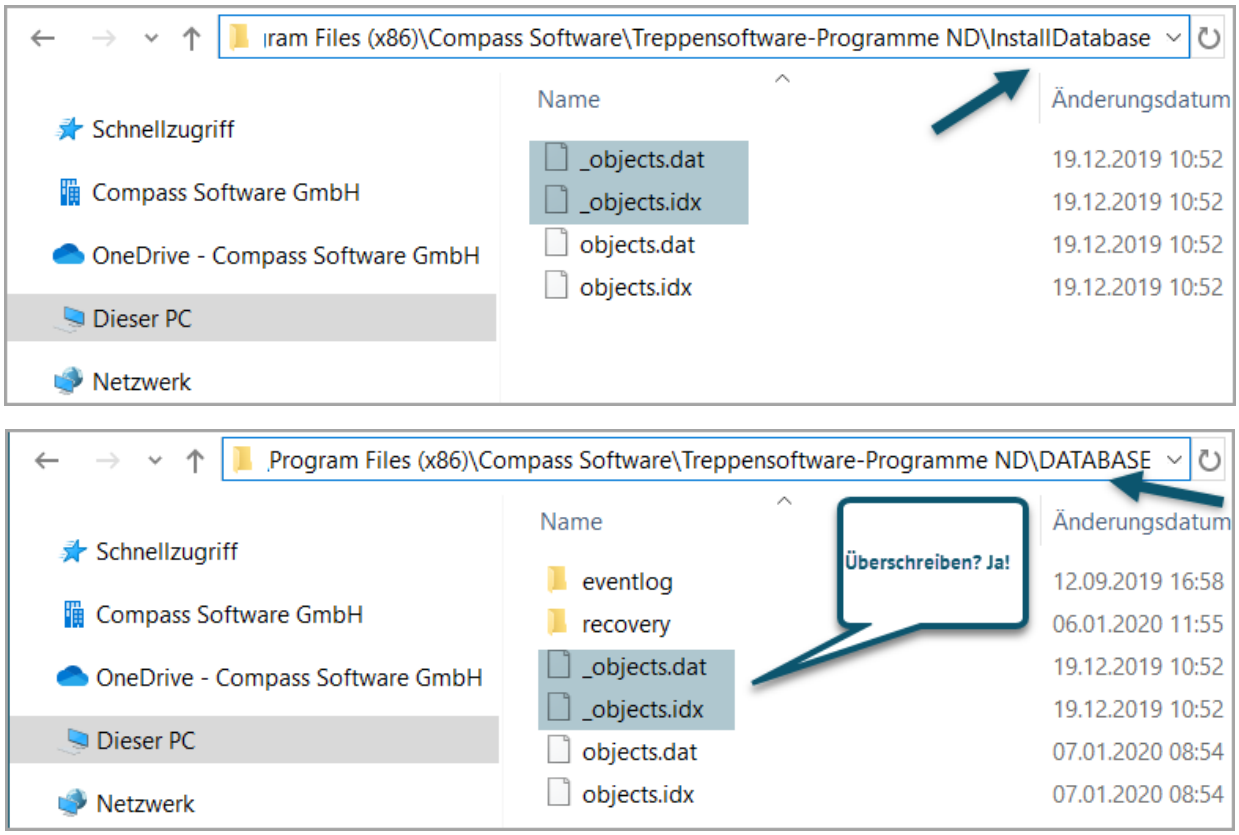

3) Avviare lo strumento di configurazione (Start Windows **/ Programmi / Compass Software / Configurazione**) di Compass Software.

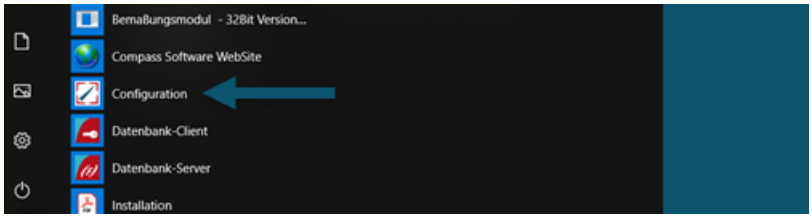


4) Prima **Converti (1)** il database, poi **Aggiorna (2)**.

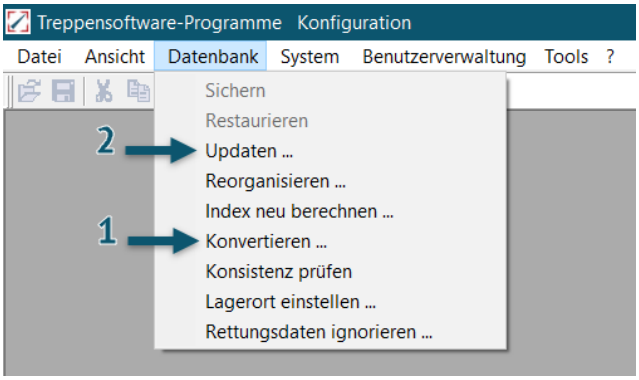


© Compass Software 2020

2 Backup e ripristino delle impostazioni delle superfici

1) Salvare i **colori** di gradini, cosciali, corrimani ecc. con **Strumenti -> Esporta impostazioni delle superfici**.

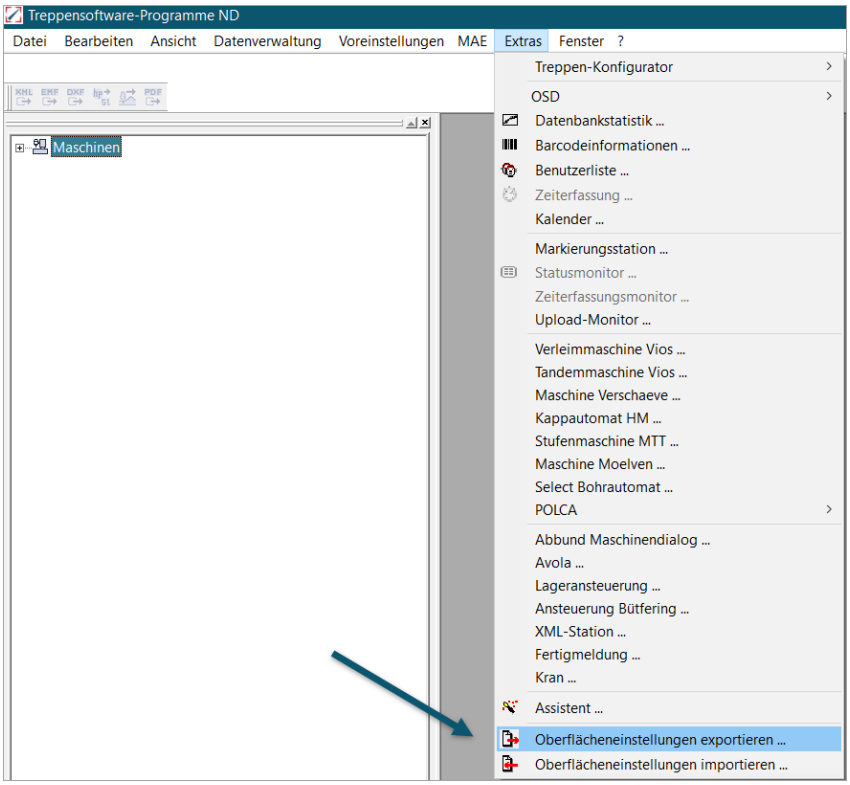

2) Nella finestra inserire il nome del file .reg: "Oberflaechen.reg". Salvarlo su un supporto, ad es. USB, o in una cartella di rete!

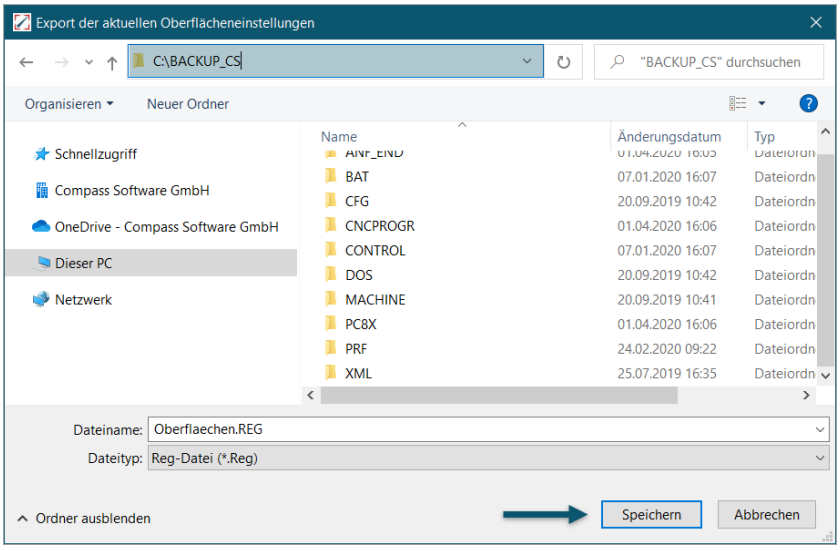


© Compass Software 2020


Passare a un nuovo PC

3) Importare poi i colori con Importa **impostazioni delle superfici**

.

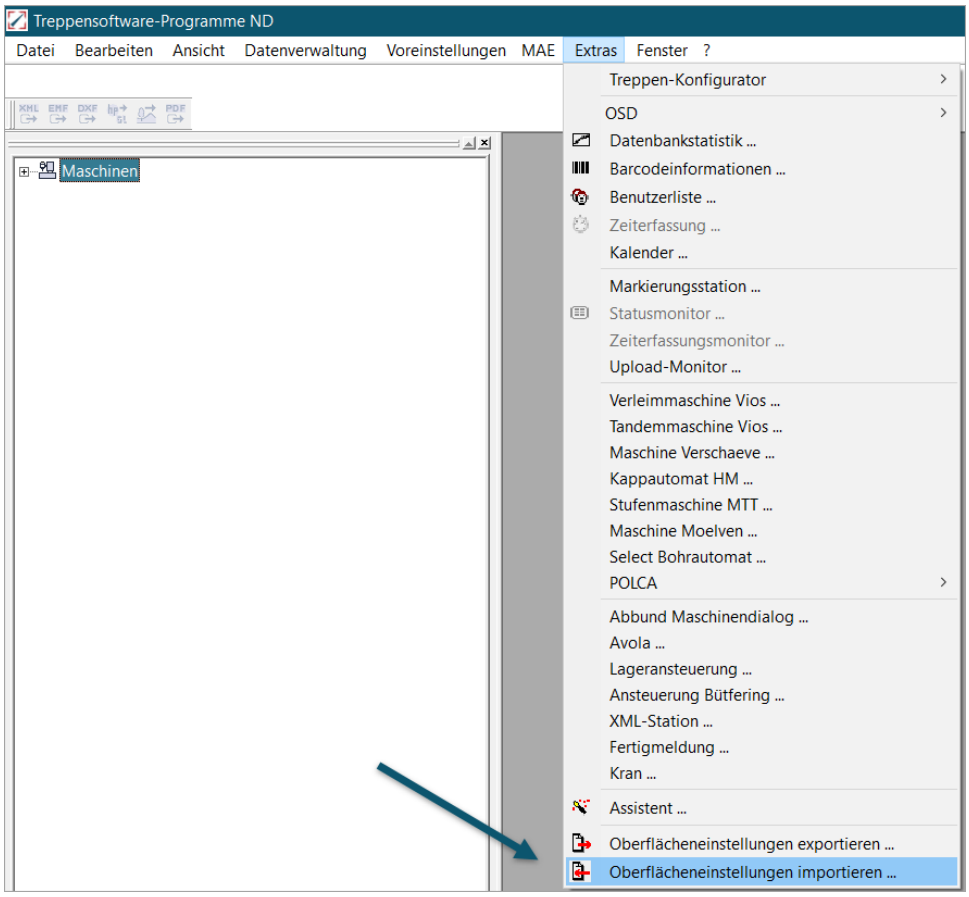

4) Aprire la cartella sul supporto o in rete dove è stato salvato "Oberflaechen.reg" e selezionarlo.

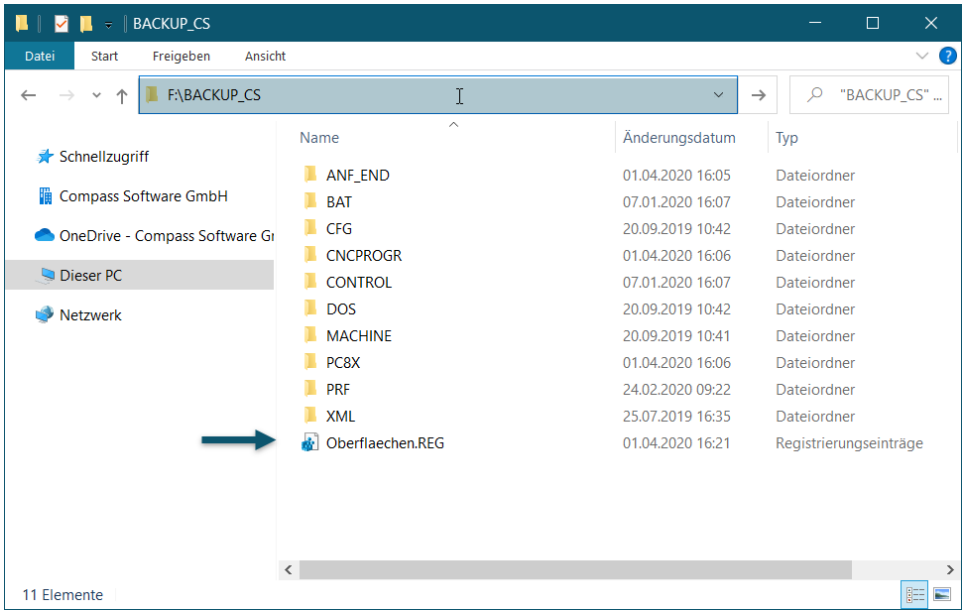


© Compass Software 2020

3 Backup di tutti i dati macchina


Alcuni dati macchina non sono nel backup (capitolo 1, Backup e ripristino del database Compass): mancano sequenze iniziali/finali, cicli foro, e sottoprogrammi, salvati in un'altra cartella. Per trasferirli al nuovo PC, seguire questi passaggi.

Sul vecchio PC:

1) Nella cartella di installazione ("C:\Program Files (x86)\Compass Software\Treppensoftware-Programme ND") avviare una volta "save.bat", che salva tutti i file locali necessari!

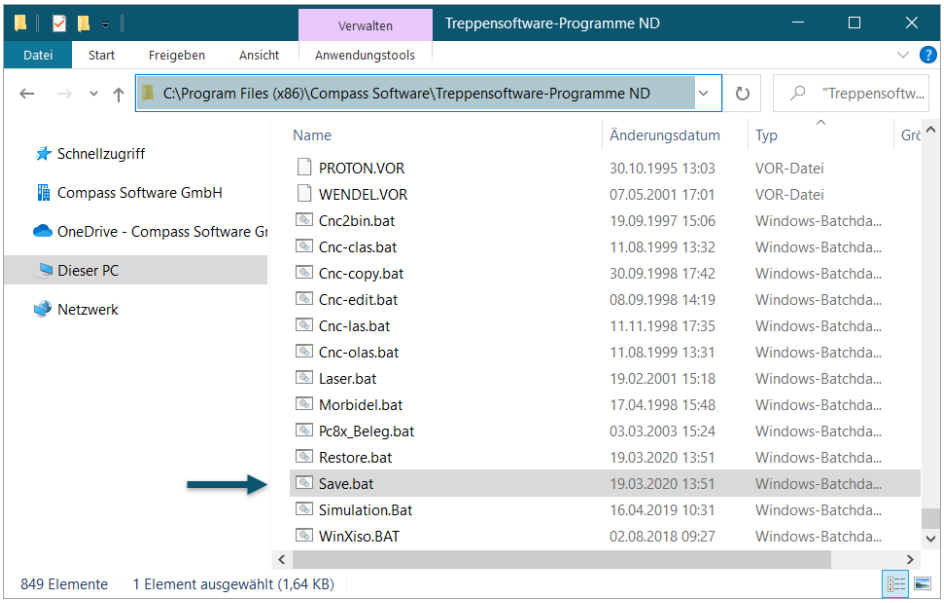


2) Copiare "C:\BACKUP_CS" su USB o in una cartella di rete accessibile al nuovo PC.

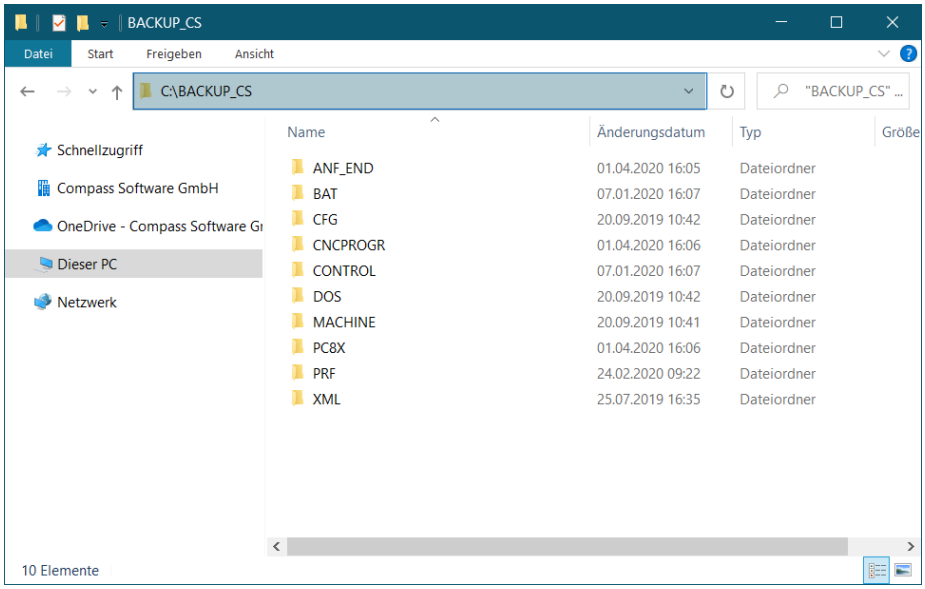


© Compass Software 2020

3) Avviare Compass Software ed esportare la macchina in C:\BACKUP_CS\MACHINE\.

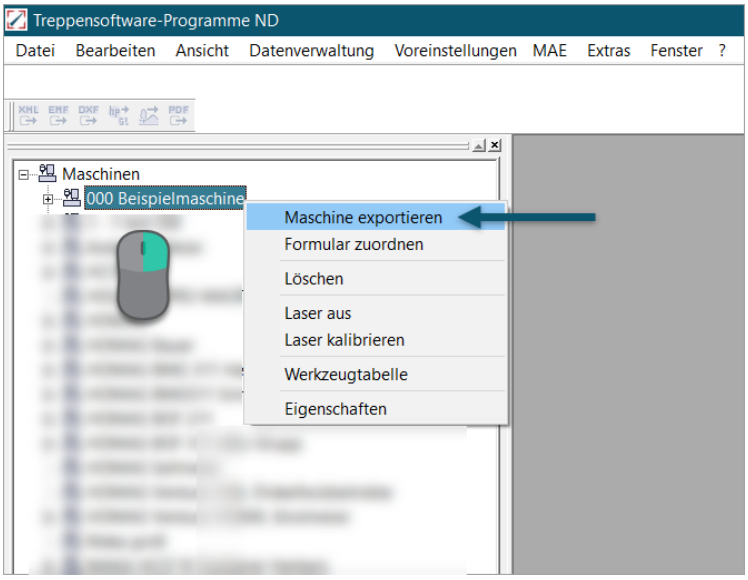


Sul nuovo PC:

4) Collegare USB oppure aprire la cartella di rete del backup, poi spostare BACKUP_CS sul disco di installazione Compass, di solito C:\.

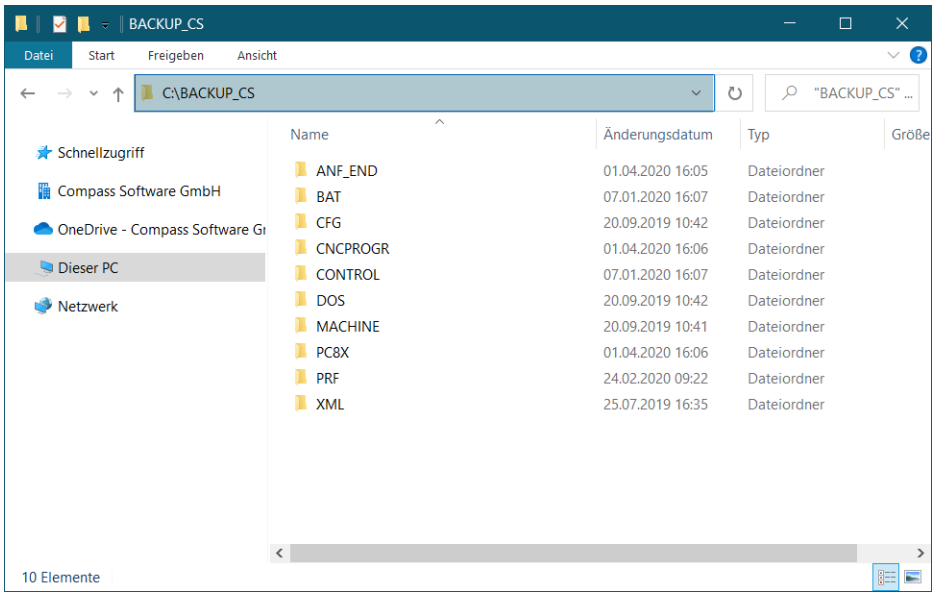


© Compass Software 2020

5) Nella cartella di installazione ("C:\Program Files (x86)\Compass Software\Treppensoftware- Programme ND") avviare "restore.bat" per ripristinare tutti i dati di generazione CNC salvati al punto 1.

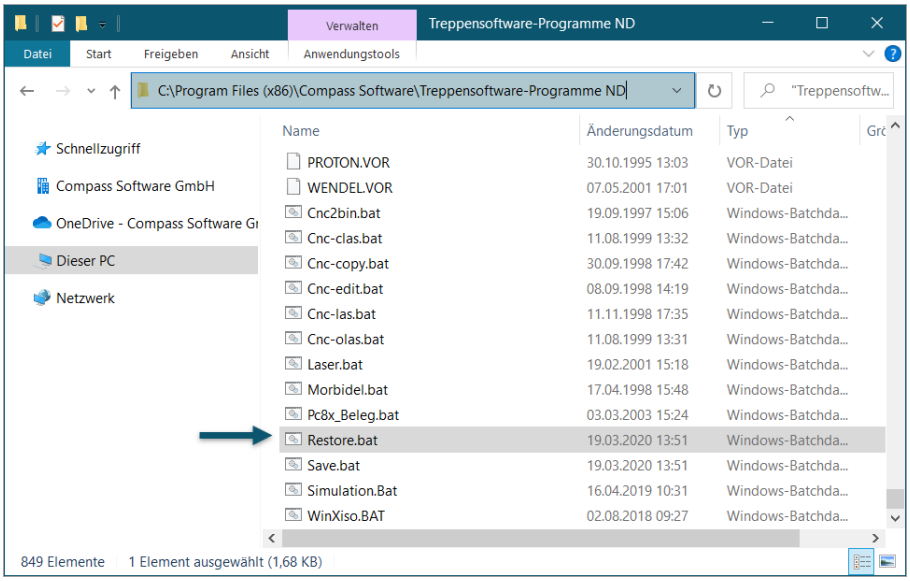

6) Avviare infine Compass Software e importare la macchina salvata da "C:\BACKUP_CS\MACHINE\".

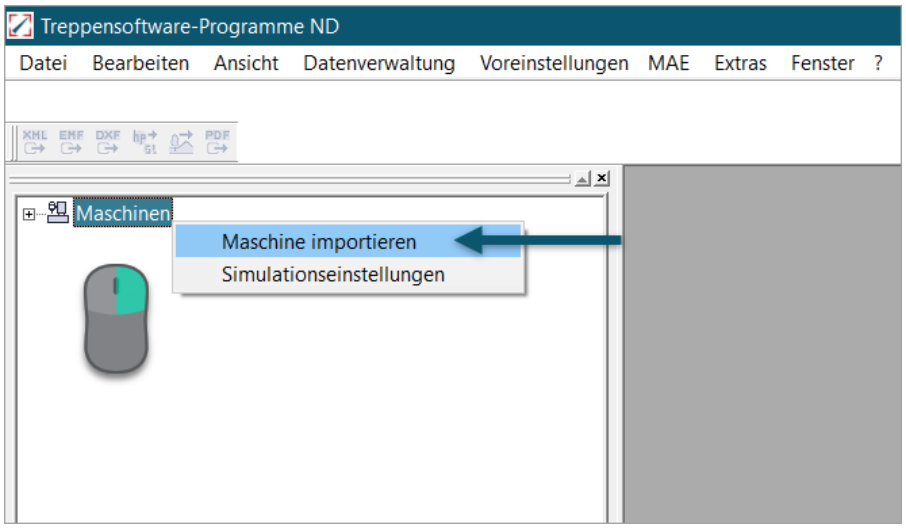

Tutti i sottoprogrammi e le sequenze iniziali/finali sono ora presenti: lavorare e generare programmi CNC come di consueto.

© Compass Software 2020